

Code 50 5224 00


# OPTIMA 50 + bouton Ø6mm Spécial rénovation






**SIAMP**

Monaco

- (A) : Ø de 6 à 18 mm
- (D) : Ø de 58 à 72 mm
- (B) : 302 mm mini. à 465 mm max.
- (C) : de 149 mm à 245 mm

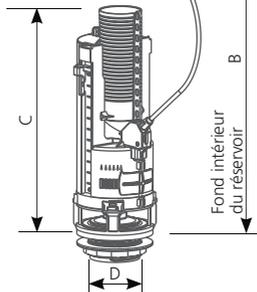


**⚠ Ne pas utiliser de pâtes à joints**

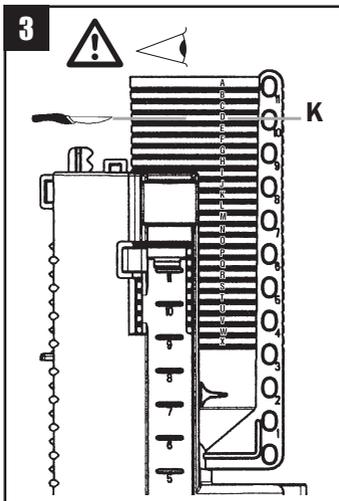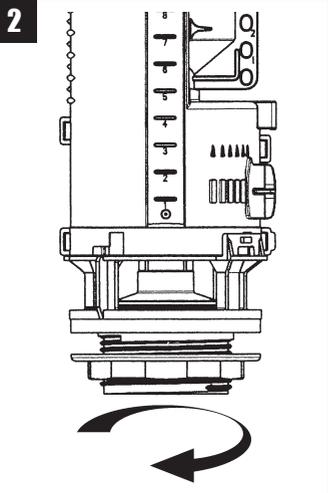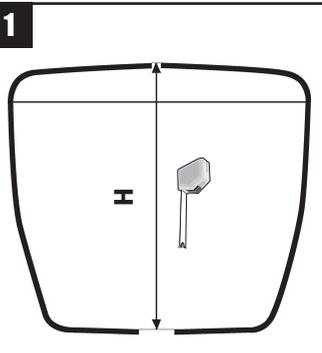


**4**








H	K
De Ø 6 à 18 mm	
≥ 362	
357 ≥ 362	A / B
352 ≥ 356	B / C
347 ≥ 351	C / D
342 ≥ 346	D / E
337 ≥ 341	E / F
332 ≥ 336	F / G
327 ≥ 331	G / H
322 ≥ 326	H / I
317 ≥ 321	I / J
312 ≥ 316	J / K
307 ≥ 311	K / L
302 ≥ 306	L / M







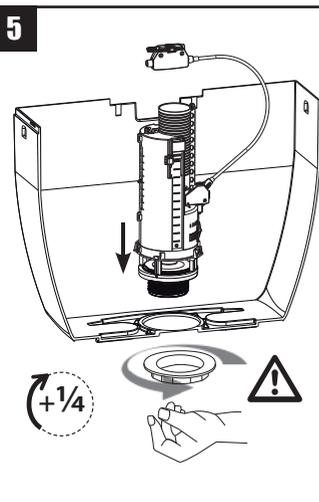


NB : Un serrage excessif peut entraîner une détérioration du mécanisme qui ne serait pas couverte par la garantie.


NB : Pour un bon fonctionnement le câble doit être parallèle aux parois du réservoir

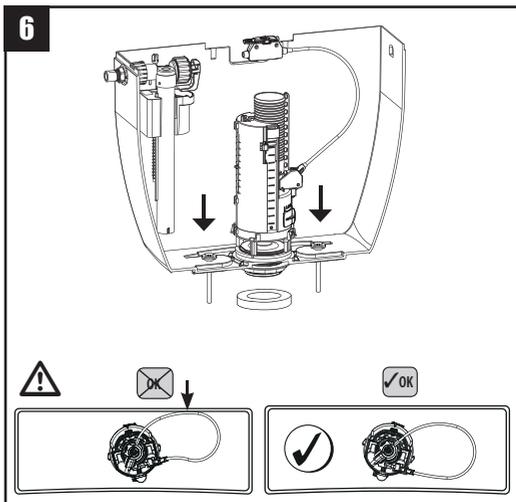

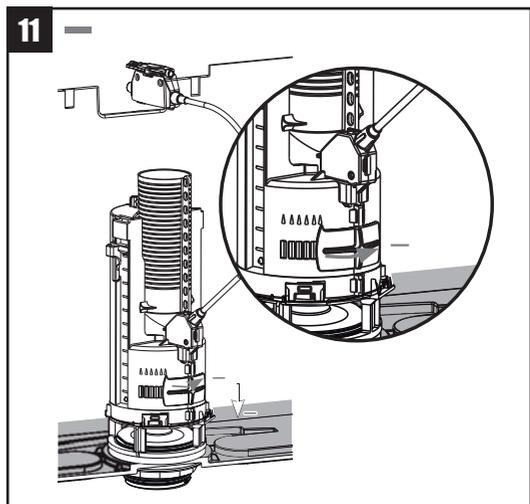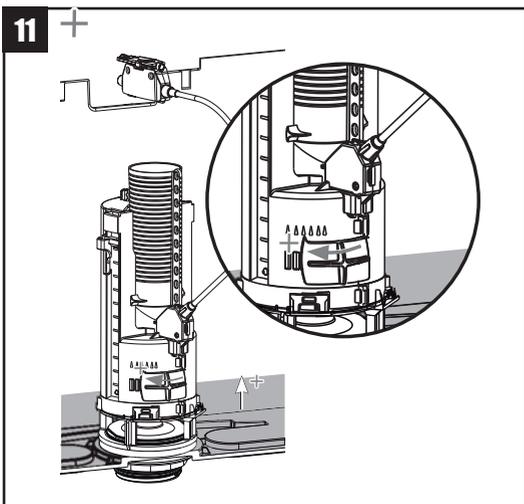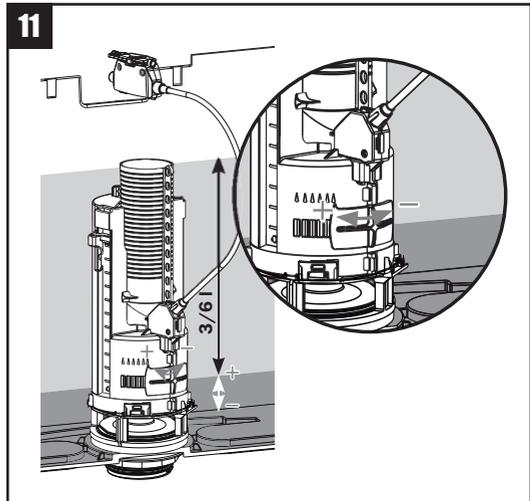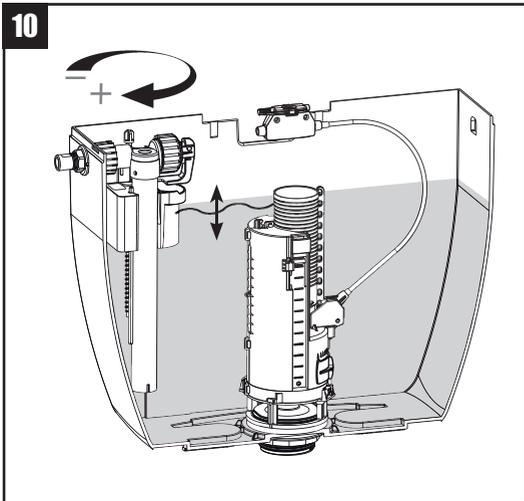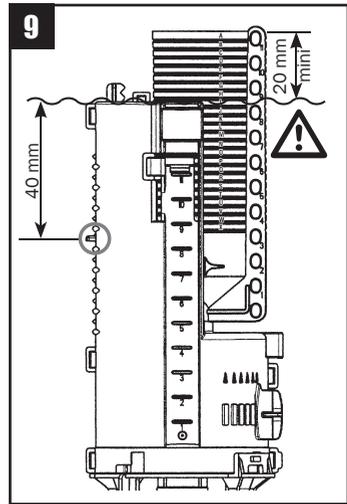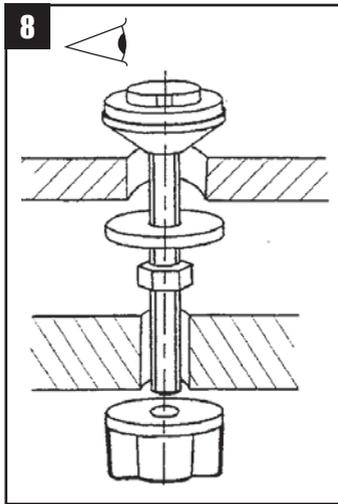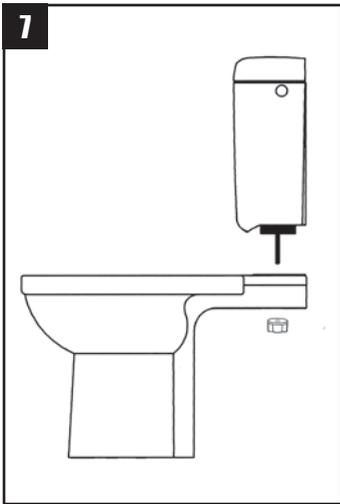


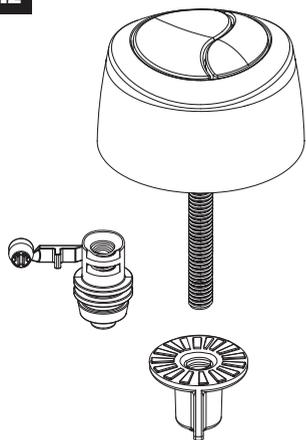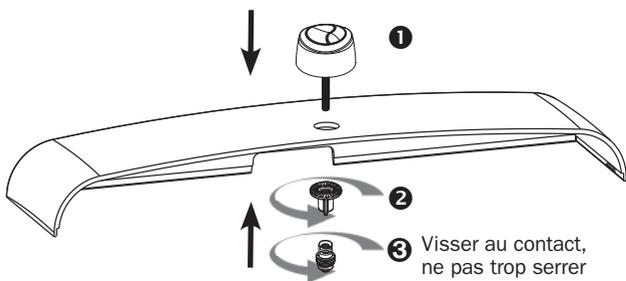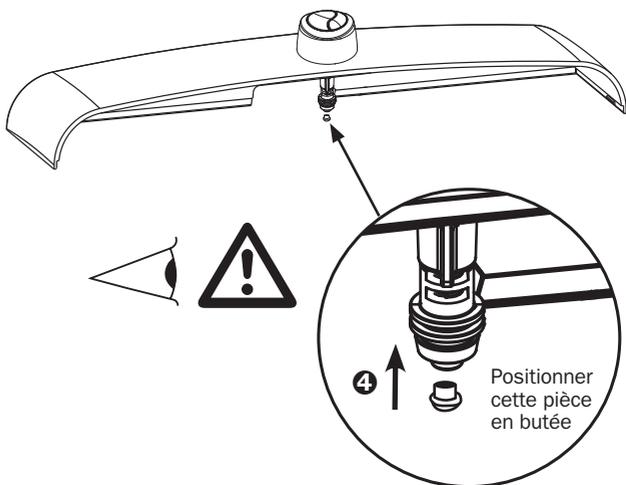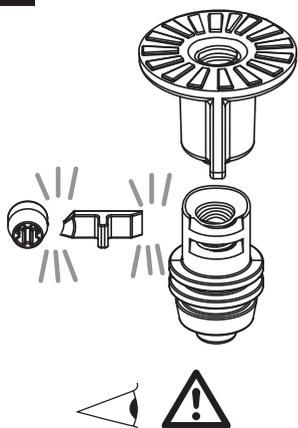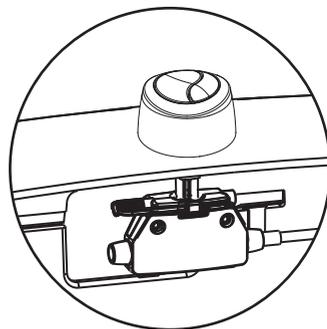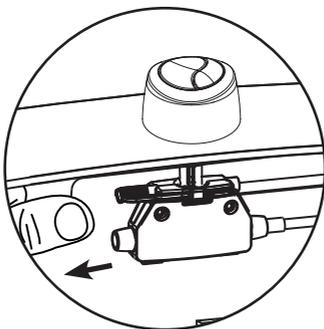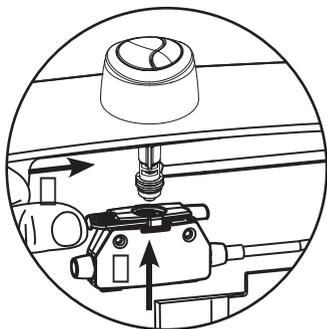**12****14****13****15**




## COMPACT 95L

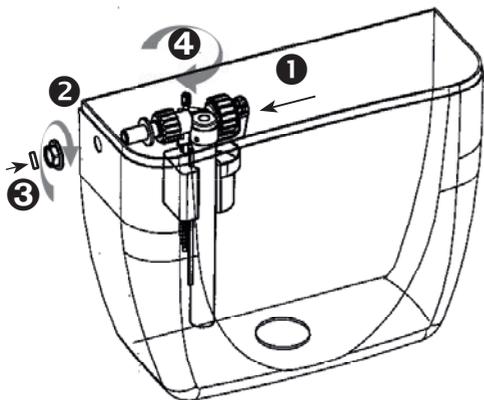

## MAINTENANCE

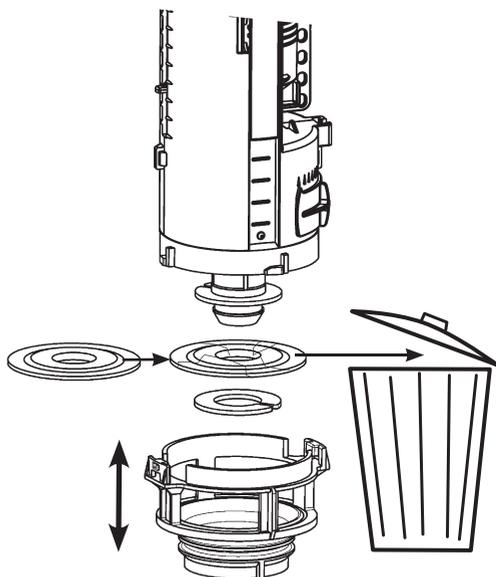

## MAINTENANCE

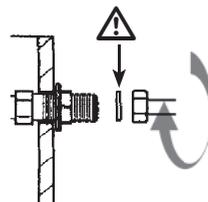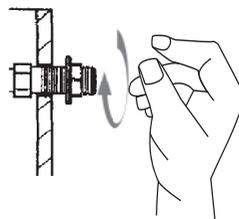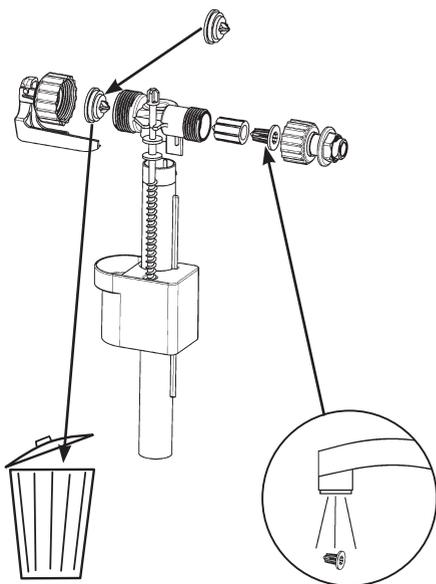

NB : Un serrage excessif peut entrainer une deterioration du robinet qui ne serait pas couverte par la garantie.

NB : Effectuer l'etanchéité du raccordement au réservoir avec le joint fibre ou filtre, à l'exclusion de toute pâte à joint corrosive.

NB : Ne pas utiliser dans le réservoir de produit détartrant ou à base de chlore qui pourrait entrainer une détérioration du mécanisme non couverte par la garantie.

# SIAMP

Monaco

Siamp Monaco : 4, quai Antoine 1<sup>er</sup> - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex

Fax : 00 377 92 05 71 04 - E-mail: [contact@siamp.com](mailto:contact@siamp.com) - Web : [www.siamp.com](http://www.siamp.com)